

Pergola
3x3 m, manuelt åbent tag



Pergolux
Pergola S3



Skånska Byggvaror
Suns, Pergola Aluminium
54-000036




Arc E-commerce
Pergola Premium



Dancover
San Pablo



Krifon
200001

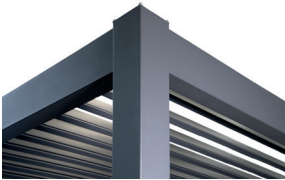

Brafab
Sombra

PRODUKTFAKTA

Cirka pris	DKK	34 990	–	21 499	17 297	–	30 305
Forbrugerkontakt		pergolux.dk	–	trademax.dk	dancover.dk	–	brafab.dk
Mål (L x B x H)	cm	308 x 308 x 260	301 x 301 x 251	300 x 300 x 240	294 x 294 x 230	290 x 290 x 231	300 x 308 x 238
Vægt (kg) / antal dele		174/ 361	165/ 360	130/ 320	155/ 245	144/ 241	150/ 130

UDVALGTE MÅLEPUNKTER FRA LABORATORIETESTEN

Antal monteringstrin / monteringstid		35/ 5 tim 1 min *	17/ 2 tim 7 min	12/ 3 tim 29 min	18/ 2 tim 18 min	16/ 2 tim 14 min	15/ 1 tim 25 min
Monteringstid med hjælp		(2 personer) 14 min	(2 personer) 9 min	(3 personer) 6 min	(2 personer) 7 min	(2 personer) 11 min	(2 personer) 11 min
Håndkraft åbning og lukning af tag før / efter 6 000 cyklusser	Nm	<3,0/ 3,0	<3,0/ 3,2	<3,0/ <3,0	<3,0/ <3,0	<3,0/ <3,0	<3,0/ 6,1
Lækage ved regn 200 mm/time		Let lækage på indesiden af tagrenden	Dråber gennem taget (lamellerne) og løber kraftigt over tagrenden.	Intet gennemtrængende vand blev observeret.	Intet gennemtrængende vand blev observeret.	Intet gennemtrængende vand blev observeret.	Dråber gennem taget (lamellerne) og løber kraftigt over tagrenden.
Lækage ved regn 387 mm/time		Let lækage på indesiden af tagrenden	Dråber gennem taget (lamellerne) og løber kraftigt over tagrenden.	Let lækage på indesiden af tagrenden	Løber kraftigt over tagrenden.	Løber kraftigt over tagrenden.	Dråber gennem taget (lamellerne) og løber kraftigt over tagrenden.
Stødtålighed lameller (2 kg bold fra 8,5 m højde)		Ingen skade observeret i udseende eller funktion	Ingen skade observeret i udseende eller funktion.	Ingen skade observeret i udseende eller funktion.	Permanent skade, 2 lameller løsrev sig. Ingen skade på funktion.	Permanent skade, 3 lameller løsrev sig. Ingen skade på funktion.	En lamel hoppede ud af sit spor, men kunne nemt udbedres. Ingen skade i udseende eller funktion.
Tagbelastning med 3 kN per m² (simuleret snelast)		Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade
Sidestabilitet (simuleret kraftig sidevind / belastning side)		7 mm skæv	17 mm skæv	78 mm skæv & skader på konstruktionen	Brudd og skader på konstruktionen	Brudd og skader på konstruktionen	Brudd og skader på konstruktionen

TESTRESULTATER – KARAKTER 1 TIL 10 HVOR 10 ER BEDST (VÆGT I SAMLET BEDØMMELSE ANGIVET I PARENTES)

Montering	10%	6,0	8,6	7,8	8,5	8,5	7,0
Holdbarhed tagmekanisme	15%	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	6,0
Vandtæthed og tagrender	20%	9,7	7,3	9,9	9,3	9,3	7,3
Stødtålighed tag	15%	10,0	10,0	10,0	5,5	4,8	8,5
Modstandsdygtighed over for sne	10%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sidestabilitet (vindmodstand)	20%	9,0	8,4	5,0	4,0	3,7	3,0
Ridsefasthed	10%	7,3	7,3	7,3	5,7	5,7	5,7
SAMLET BEDØMMELSE	100%	9,1	8,7	8,5	7,4	7,2	6,5
Kommentar		Bedst i test. Robust og vandtæt konstruktion, men flest dele og lang monteringstid.	Robust konstruktion. Få dele og relativt hurtig montering. Lækker gennem tag og over render ved kraftig regn.	Få dele, men kræver 3 personer til visse monteringsopgaver. Robust og vandtæt konstruktion, men mindre sidestabil (vindmodstand).	Vandtæt, men mindre robust konstruktion. Permanente skader på taglameller og konstruktion efter stød- og vindtolerancetest.	Vandtæt, men mindre robust konstruktion. Permanente skader på taglameller og konstruktion efter stød- og vindtolerancetest.	Få dele og hurtigste montering (trods mangelfuld vejledning). Lækker gennem tag og over render ved kraftig regn. Permanente skader på konstruktionen efter vindtolerancetest.

*) Producentens monteringsvejledning er forenklet siden testtidspunktet.