

Pergola

3x3 m, manuelt åpningsbart tak



Pergolux
Pergola S3



Skånska Byggvaror
Suns, Pergola Aluminium
54-000036




Arc E-commerce
Pergola Premium



Dancover
San Pablo



Krifon
200001

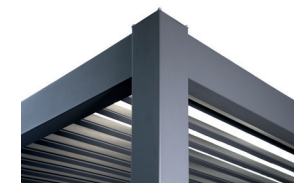

Brafab
Sombra

PRODUKTFAKTA

Veiledende pris	NOK	54 990	29 990	32 999	23 666	32 900	40 155
Forbrukerkontakt		pergolux.no	grontfokus.no	trademax.no	dancover.no	krifon.no	brafab.no
Mål (L x B x H)	cm	308 x 308 x 260	301 x 301 x 251	300 x 300 x 240	294 x 294 x 230	290 x 290 x 231	300 x 308 x 238
Vekt (kg)/ antall deler		174/ 361	165/ 360	130/ 320	155/ 245	144/ 241	150/ 130

UTVALGTE MÅLEVERDIER FRA LABORORIETESTEN

Antall monteringssteg/ monteringsstid		35/ 5 tim 1 min *	17/ 2 tim 7 min	12/ 3 tim 29 min	18/ 2 tim 18 min	16/ 2 tim 14 min	15/ 1 tim 25 min
Monteringstid med hjelp		(2 personer) 14 min	(2 personer) 9 min	(3 personer) 6 min	(2 personer) 7 min	(2 personer) 11 min	(2 personer) 11 min
Sveivkraft åpning og lukking tak før / etter 6 000 sykluser	Nm	<3,0/ 3,0	<3,0/ 3,2	<3,0/ <3,0	<3,0/ <3,0	<3,0/ <3,0	<3,0/ 6,1
Lekkasjer ved regn 200 mm/time		Lett lekkasje på innsiden av renna	Dråper gjennom taket (lamellene) og renner kraftig over renna.	Ingen gjennomtrengende vann ble observert.	Ingen gjennomtrengende vann ble observert.	Ingen gjennomtrengende vann ble observert.	Dråper gjennom taket (lamellene) og renner kraftig over renna.
Lekkasjer ved regn 387 mm/time		Lett lekkasje på innsiden av renna	Dråper gjennom taket (lamellene) og renner kraftig over renna.	Lett lekkasje på innsiden av renna	Renner kraftig over renna.	Renner kraftig over renna.	Dråper gjennom taket (lamellene) og renner kraftig over renna.
Støtmotstand lameller (2 kg kule fra 8,5 m høyde)		Ingen skade observert i utseende eller funksjon.	Ingen skade observert i utseende eller funksjon.	Ingen skade observert i utseende eller funksjon.	Permanent skade, 2 lameller løsnet. Ingen skade på funksjon.	Permanent skade, 3 lameller løsnet. Ingen skade på funksjon.	En lamell hoppet ut av sporet men kunne enkelt fikses. Ingen skade i utseende eller funksjon.
Takbelastning med 3 kN per m ² (simulert snølast)		Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade
Sidestabilitet (simulert kraftig sidevind / belastning side)		7 mm skjev	17 mm skjev	78 mm sjev & skader på konstruksjonen	Brudd og skader på konstruksjonen	Brudd og skader på konstruksjonen	Brudd og skader på konstruksjonen

TESTRESULTAT KARAKTER 1 TIL 10 DER 10 ER BEST (VEKT I TOTALKARAKTER I PARENESER)

Montering	10%	6,0	8,6	7,8	8,5	8,5	7,0
Holdbarhet takmekanisme	15%	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	6,0
Vanntetthet og takrenner	20%	9,7	7,3	9,9	9,3	9,3	7,3
Støtmotstand tak	15%	10,0	10,0	10,0	5,5	4,8	8,5
Tåler snømengder	10%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sidestabilitet (vindmotstand)	20%	9,0	8,4	5,0	4,0	3,7	3,0
Ripebestandighet	10%	7,3	7,3	7,3	5,7	5,7	5,7

TOTALKARAKTER	100%	9,1	8,7	8,5	7,4	7,2	6,5
----------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kommentar		Best i test. Solid og vanntett konstruksjon, men flest antall deler og lang monteringsstid.	Solid konstruksjon. Få deler og relativt rask monteringsstid. Lekker gjennom tak og over renner ved kraftig regn.	Få deler, men krever 3 personer til enkelte monteringsmomenter. Solid og vanntett konstruksjon, men mindre sidestabil (vindmotstand).	Vanntett, men mindre robust konstruksjon. Permanente skader på taklameller og konstruksjon etter støt- og vindtålighetstest.	Vanntett, men mindre robust konstruksjon. Permanente skader på taklameller og konstruksjon etter støt- og vindtålighetstest.	Få deler og raskest monteringsstid (til tross for mangelfull instruksjon). Lekker gjennom tak og over renner ved kraftig regn. Permanente skader på konstruksjon etter vindtålighetstest.
------------------	--	--	--	--	---	---	--

*) Produsentens monteringsanvisning er forenklet etter testtidspunktet.